

Bänk - & Golvvåg BWS

Manual/Förenklad handhavande








BW, BWS




www.liden-weighing.se

Knappfunktioner




| Knapp | Funktion, primär |
|---|---|
|  | ON/OFF |
|  | Nollställer vågen. |
|  | Tarerar vågen. Nollställer display. |
|  | Hämtar sparade värden ur minnet. |
|  | Ackumulering. |
|  | Sänder värde till printer eller PC |
|  | Skiftar mellan Brutto- & Nettovikt. För att välja vägningsenhet: håll nedtryckt i 3s. |

Display

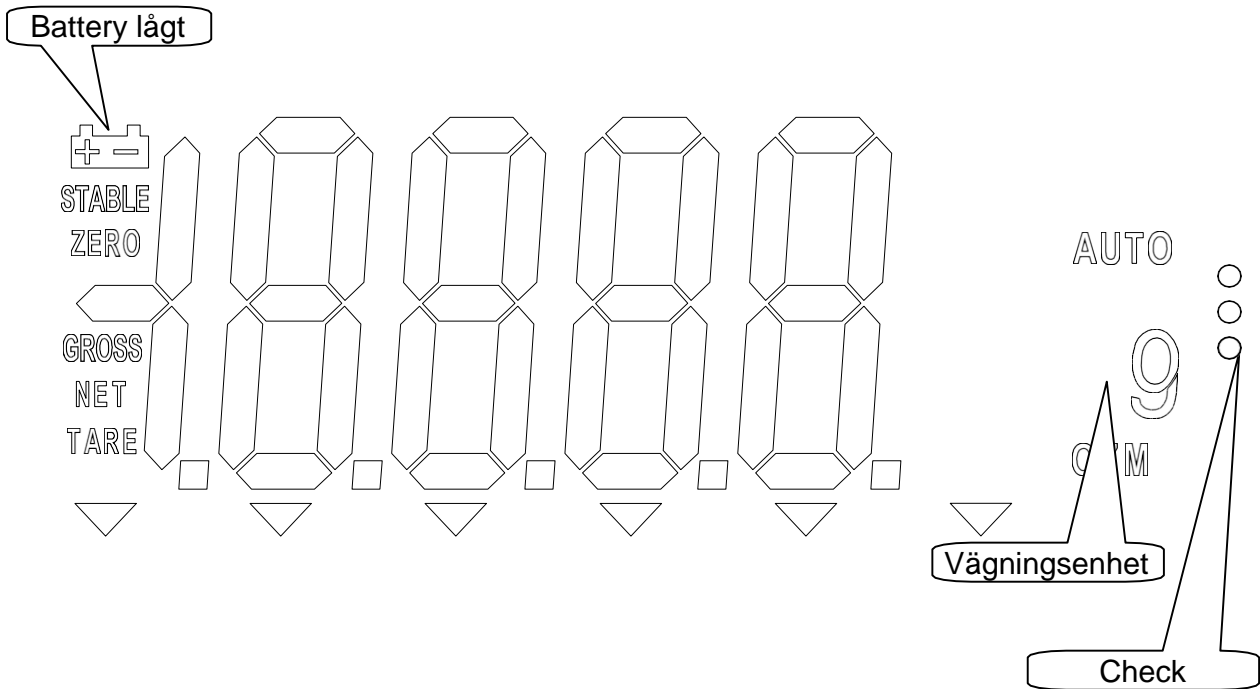

Användning

1. På/Av:


Starta vågen genom att trycka på .

Displayen lyser upp och självtest startar. För att stänga av, tryck på samma knapp en gång till.

2. Nollställning

För att nollställa vågen, tryck på . Kontrollera sedan att det står "0" i displayen.

3. Tarering

För att tarera vågen, tryck på . Kontrollera sedan att det står "0" i displayen. Nettovikten på nästa vägning kommer att visas i displayen. Vid behov: upprepa.

4. Välj enhet

För att ändra vägningsenhet tryck ned  i 3s.

5. Checkvägning

För att ställa in gränsvärden:





1. Tryck på  och  samtidigt. Displayen visar: "set H"
2. Tryck på  för att välja "set H" eller "set L"
3. Tryck på  för att bekräfta. Displayen visar 00000 och sista siffran blinkar.
4. Sätt högre gränsvärde genom att stega med  och  för att välja segment och  för att välja värde.
5. Bekräfta med . Displayen visar "set L"
6. Sätt lägre gränsvärde genom att stega med  och  för att välja segment och  för att välja värde.
7. Bekräfta med .
8. För att avsluta inställningar tryck på .

Aktivera checkvägning





1. Tryck på  och  samtidigt. Displayen visar: "set h"
2. Tryck på  2 gånger för att välja "display beep"
3. Bekräfta med . Displayen visar "no", "ok" eller "nG". Välj med 
 1. Check mode no: Funktion avaktiverad
 2. Check mode ok: Vikt ligger inom valda toleranser. Display visar "OK" och ljudsignal (beeper) hörs
 3. Check mode nG: Vikt ligger utanför valda toleranser

Tänk på: checkvägning är endast möjligt på vikter över 20d.

6. Ackumulering

1. Placera vikt på vågskål och tryck på . "acc 1", "acc 2" osv kommer att kort visas i displayen. Max minne: "acc 99".
2. Kontrollera ackumulerat värde genom att trycka på . Antal visas under 2s som "ACC n" och vikt som X Kg.
3. Töm minne genom att samtidigt trycka  och . Displayen visar "Acc 0".

7. Automatisk avstängning





1. Tryck på  i 3 sek. Displayen visar "SEt bL"
2. Tryck på  för att välja avstängning, "SEt of". Tryck sedan på .
3. Stega med  och välj mellan:

oF OFF: Stäng ej av

oF 5: stängs av efter 5 min oF

15: stängs av efter 10 min

8. Bakgrundsbelysning

1. Tryck på  i 3 sek. Displayen visar "setbl"
2. Tryck på  för att bekräfta.
3. Stega med  och välj mellan:
 - Bl au: automatisk bakgrundsbelysning när vågen används
 - Bl on: konstant bakgrundsbelysning
 - Bl off: bakgrundsbelysning avstängd
4. Bekräfta med 
5. Avsluta med 